

ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	СН0000356	Дата	09.11.2021
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	VF7UD6FYC45348995		
Кол-во владельцев	4	Тип и объём двигателя	1,8 (127,9 л.с.)	
Марка автомобиля	CITROEN	Трансмисия	МКП	
Модель	Citroen C4 Picasso	Тип кузова	Универсал	
Год выпуска	2008	Привод	2WD	
Пробег	278 684	Цвет кузова (ПТС)	Бронзовый	
Количество ключей	1			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

С1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
С2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена

120

120

120

120

120

120

120

400

Комментарии

лоб трещина. правый порог замят

Общее состояние ЛКП Некрашено

Общее состояние протектора шин

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	
Дополнительно				
1				3
2				4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	

3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет
5. Запасное колесо	Нет		

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

PSAGFY10LT351727176

СЛОМАНА КНОПКА ЭЛ РУЧНИКА

ТЕЧЬ СЛИВНОЙ ПРОБКИ КПП

ТЕЧЬ ЛЕВОГО САЛЬНИКА ПРИВОДА

Р0326 СИГНАЛ ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ

Р0463 ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

U1205 НЕТ СВЯЗИ С ДАТЧИКОМ УГЛА ПОВОРОТА РУЛЯ

ПЕРЕКЛЕИТЬ КАРТЕР ДВС 4500

ЗАМЕНИТЬ ВНУТРЕННИЙ ПРАВЫЙ ПЫЛЬНИК ШРУС 4500

ТРЕЩИНА ЛОБОВОГО СТЕКЛА

ЗАТЕРНТ РУЛЬ И РЫЧАГ КПП

НЕ РАБОТАЕТ ОМЫВАТЕЛЬ ФАР

ОШИБКА ПО РЕЛЕ ОМЫВАТЕЛЯ

НЕ ГОРИТ ПОДСВЕТКА НОМЕРА 500

СЛОМАНА КРЫШКА ПРАВОГО ВЕРХНЕГО БАРДАЧКА

БЫЛО УСТАНОВЛЕНО ГБО

ЗАМЕНИТЬ САЛЬНИК ГРМ 4500

ЗАМЕНИТЬ ОЖ 5000

КОМПРЕССИЯ 14 13 12 13
