

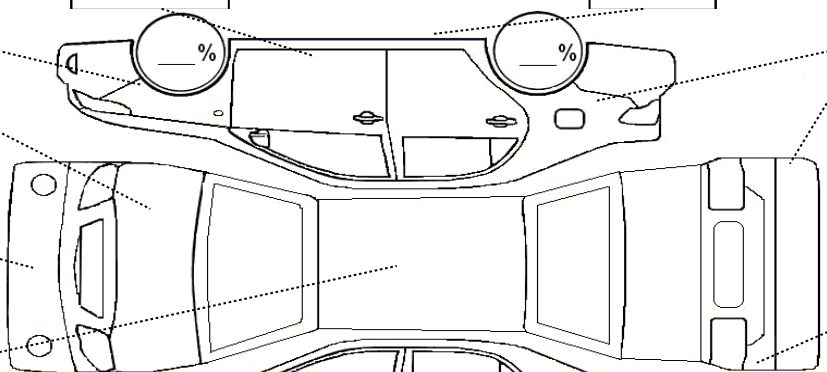
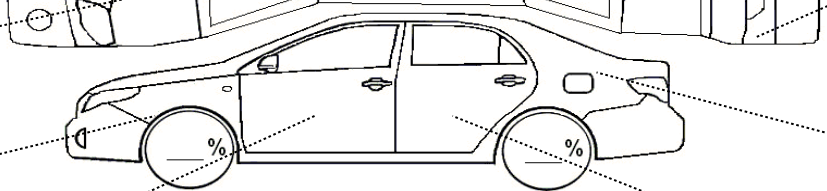
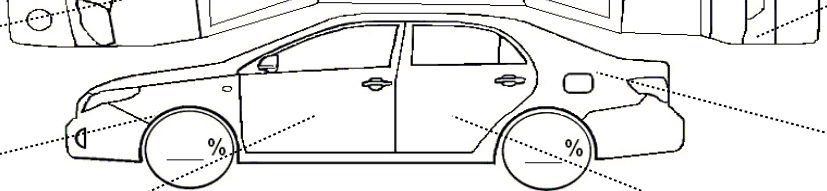
ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

| | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------|----------------|------------|
| | № | ТВ0001309 | Дата | 31.07.2020 |
| 1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ | | № VIN | EU1-1033062 | |
| Кол-во владельцев | 3 | Тип и объём двигателя | 1,5 (105 л.с.) | |
| Марка автомобиля | Honda | Трансмиссия | АКП | |
| Модель | CIVIC | Тип кузова | Хетчбек | |
| Год выпуска | 2001 | Привод | 4WD | |
| Пробег | 237 128 | Цвет кузова (ПТС) | Серый | |
| Количество ключей | 1 | | | |

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

| | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| C1-Скол (полировка) | Ц1-царапина(полировка) | V1-вмятина(без повреждений ЛКП) | K-коррозия |
| C2-Скол (окраска) | Ц2-царапина(окраска) | V2-вмятина(ремонт+окраска) | З-требуется замена |

| | | | |
|---|------------------------------|-----------------|--------------|
| C2 - Вмятина (ремонт+о краска) | V2 - Царапина (окраска) | D - коррозия | D - коррозия |
|---|------------------------------|-----------------|--------------|

| | | | |
|--------------------------|--|---|--------------|
| КАПОТ тина (ремонт+о |  | Задний бампер Z - требуется замена | |
| бампер требуется заме |  | Багажник C2 - Вмятина (ремонт+окраска) | |
| КРЫША тина (ремонт+о |  | D - коррозия | |
| на без поврежд | D - коррозия | D - коррозия | D - коррозия |

Комментарии

Множественные очаги коррозии по всему кузову! Салон изношен Ремонт ДВС (дымит)

Общее состояние ЛКП

Общее состояние протектора шин

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----|
| Кондиционер | Нет |
| Климат-контроль | Нет |
| Сигнализация | Да |
| Автозапуск | Нет |
| Система помощи при парковке | Нет |
| Диски: стальные | Нет |
| Литые | Нет |
| Шины: летние | Нет |
| Зимние | Нет |

Дополнительно

| | |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

| | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|
| 1. ПТС оригинал | Нет | 6. Доп. комплект резины/дисков | Нет | Нет |
| 2. Сервисная книжка | Нет | | Нет | |
| 3. Руководство по эксплуатации | Нет | | Нет | |

| | | | |
|---------------------------|-----|--|-----|
| 4. Полный комплект ключей | Нет | | Нет |
| 5. Запасное колесо | Нет | | |

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

В ходе диагностики был выявлено, Заменить свечи зажигания, Заменить пыльник Шрус передний правый ,Заменить сайлентблоки передних нижних рычагов, Заменить сайлентблоки задних нижних рычагов, Заменить сальник колейнвала передний ремень ГРМ. Заменить свечи зажигания, Компрессия 1ц,-11bar. 2ц,-11,5bar. 3ц,-11bar. 4ц,-13bar. Нароботает А/С Двигатель дымит, рывки при движении в перед (заменить КПП)
