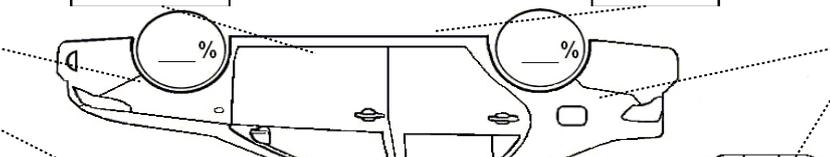
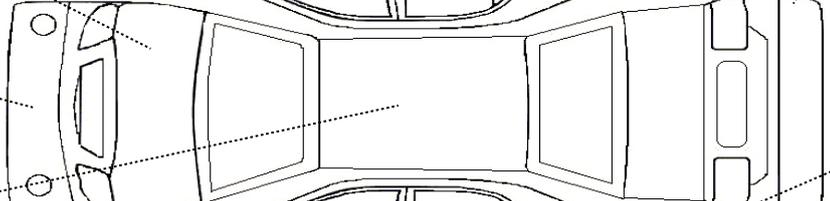
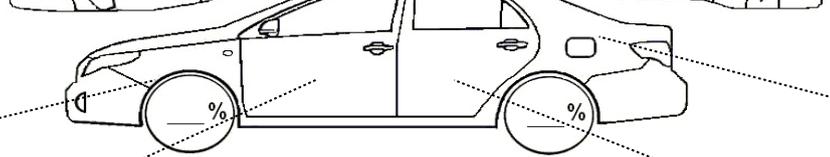


## ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	<b>№</b>	<b>АХГ0000195</b>	<b>Дата</b>	<b>05.07.2020</b>
<b>1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ</b>	<b>№ VIN</b>	JN1BВUJ32U0002795		
Кол-во владельцев	4	Тип и объём двигателя		
Марка автомобиля	Nissan	Трансмисия	Вариатор	
Модель	TEANA 2.5 PREMIUM	Тип кузова	седан	
Год выпуска	2008	Привод		
Пробег	172 947	Цвет кузова (ПТС)	NABG (тёмно-бордовый)	
Количество ключей	1			

### 2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

С1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
С2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>КАПОТ</b>			<b>Задний бампер</b>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<b>бампер</b>			<b>Багажник</b>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<b>КРЫША</b>			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### Комментарии

Восстановлен после ДТП .Отсутствуют подушки безопасности в передних сидениях.Салон изношен до дыр.Множественные очаги к

Общее состояние ЛКП	Крашено
Общее состояние протектора шин	

### 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	

#### Дополнительно

1	3
2	4

### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет	
5. Запасное колесо	Нет			

---

## 5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

Не работает А/С - требуется диагностика. Течь масла с ДВС в р-не теплообменника поддона. Люфт в рулевой рейке. Стук в рулевой колонке. - требуется диагностика. Заменить: 1. Стойку СПУ заднюю левую. 2. Полиуретановые рычаги. 3. Задние развал. рычаги. 4. Все сайлентблоки задних опорных кулаков. Долить ОЖ. Требуется мойка радиатора. Диагностика: В 1049; В 1065; В1068; В1086; В1156; В1050; В1209; В1210; В 1215 (AIR BAG)

---