

ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	АБ00000904	Дата	17.07.2020
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	X4XPC78457WA46250		
Кол-во владельцев	4	Тип и объём двигателя		2 500 (218 л.с.)
Марка автомобиля	BMW	Трансмиссия		АКП
Модель	BMW X3	Тип кузова		Универсал
Год выпуска	2007	Привод		4WD
Пробег	153 657	Цвет кузова (ПТС)		черный
Количество ключей	1			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

С1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
С2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена

КАПОТ бампер КРЫША		Задний бампер Багажник
----------------------------------	--	-------------------------------

Комментарии

Общее состояние ЛКП	
Общее состояние протектора шин	

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер	Нет
Климат-контроль	Нет
Сигнализация	Нет
Автозапуск	Нет
Система помощи при парковке	Нет
Диски: стальные	Нет
Литые	Нет
Шины: летние	Нет
Зимние	Нет

Дополнительно

1	3
2	4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет	
5. Запасное колесо	Нет			

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

В ходе диагностики было выявлено: Замена плавающего сайлентблока верхнего в цапфе. Замена тросов ручника. Замена сальников приводов заднего редуктора, Замена пыльника ШРУС заднего правого. Замена насоса ГУР(течь тугое вращение) протяжка смазка ступичных гаек(щелчки), Течь масла в стыке ДВС и АКПП. Заменить масло в ДВС. Замена масла в АКПП. Заметна масла в редукторах. Посторонний шум в РКПП и заднем редукторе, Коды ошибок. Ошибка по муфте распредвала выпускного тракта. (5F3A;5462) неисправность подогрева водительского сиденья. Ошибка AVC. Горит ABS. Ошибка по сервоприводу слишком высокое усилие.
