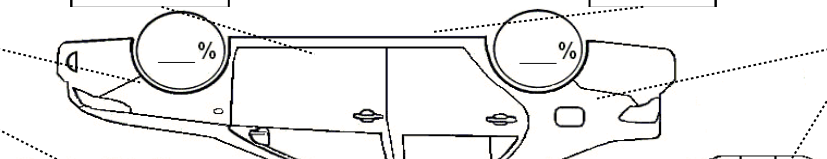
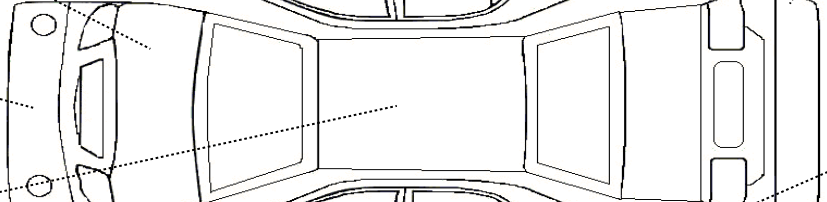
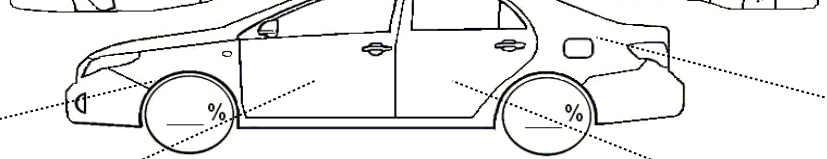


ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	ТВ0001310	Дата	31.07.2020
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	XWF0ANH48A0002944		
Кол-во владельцев	2	Тип и объём двигателя	1,4 (90 л.с.)	
Марка автомобиля	OPEL	Трансмиссия	МКП	
Модель	Astra (A-N/NB)	Тип кузова	Хэтчбек	
Год выпуска	2010	Привод	2WD	
Пробег	225 477	Цвет кузова (ПТС)	СЕРЕБРИСТЫЙ	
Количество ключей	1			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

С1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
С2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
КАПОТ			Задний бампер
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
бампер			Багажник
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
КРЫША			
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>

Комментарии

Общее состояние ЛКП	
Общее состояние протектора шин	

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Да
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	

Дополнительно

1	3
2	4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет	
5. Запасное колесо	Нет			

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

Не горит левый стоп сигнал, обе подсветки номера, передняя левая ПТФ

АКБ - ОК

Не работает кондиционер, нет радиатора кондиционера

Заменить масло в ДВС, воздушный и салонный фильтры

Заменить ремень навесного оборудования, тормозную жидкость, жидкость ГУРа

Нет подушек в руле

Заменить сайлентбоки задней балки

Заменить передние тормозные диски

Оборваны, висят провода звукового сигнала

Течь масла в задней части внизу в районе ДВС и КПП

Заменить масло КПП

Заменить задние сайлентблоки рычагов передней подвески, втулки переднего СПУ

Оторваны локера и передний дефлектор

№ ДВС 9298
