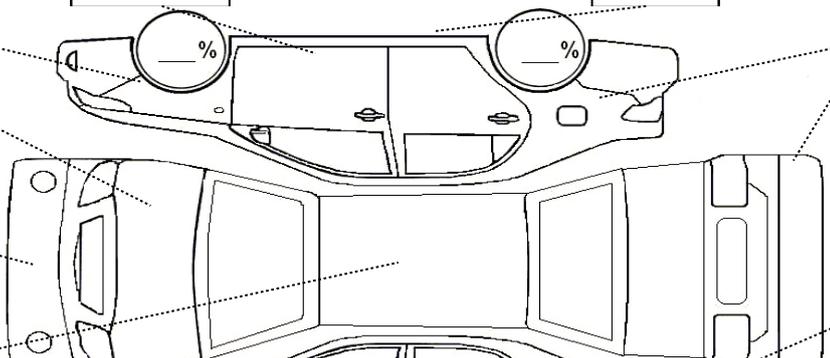
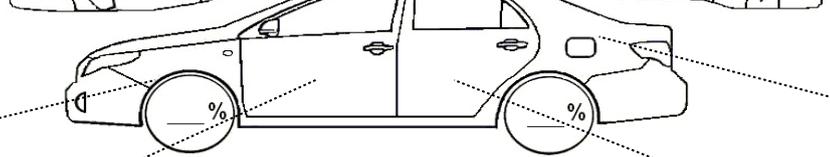


ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

	№	ADZ000230	Дата	13.03.2020
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	TMBJC45J2C3179441		
Кол-во владельцев	1	Тип и объём двигателя	1,4 (86 л.с.)	
Марка автомобиля	Skoda	Трансмиссия	МКП	
Модель	Fabia1	Тип кузова	универсал	
Год выпуска	2012	Привод	2WD	
Пробег	179 335	Цвет кузова (ПТС)	9P9P (белый)	
Количество ключей	1			

2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

С1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	В1-вмятина(без повреждений ЛКП)	К-коррозия
С2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	В2-вмятина(ремонт+окраска)	З-требуется замена
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
КАПОТ			Задний бампер
<input type="text"/>			<input type="text"/>
бампер			Багажник
<input type="text"/>			<input type="text"/>
КРЫША			<input type="text"/>
<input type="text"/>			<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Комментарии

Общее состояние ЛКП	
Общее состояние протектора шин	

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	

Дополнительно

1	3
2	4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп.комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет	
5. Запасное колесо	Нет			

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

Номер ДВС совпадает

ПТК 10мм

Заменить лампу габарита заднюю левую

Заменить ветровое стекло

Установлен ГАЗ

Не работает стеклоподъемник водительской двери

Ошибки G-130 лямбда зонд после катализатора

G-29 нагревательный элемент лямбда зонда перед катализатором

G - датчик запаса топлива

Выполнить ТО

Не работают амортизаторы багажника

Заменить телевизор (нет нижней части)

Нет заглушки переднего бампера, заглушки под буксировочную петлю

ДВС в масле (течь поддона, сальник коленвала)

Заменить передний подрамник деформирован

Заменить передние рычаги 2шт

Заменить передние стойки стабилизатора

Деформирован кронштейн крепления задней балки

Нет крепежа датчика ABS заднего левого колеса

Заменить трос ручника (протерт)

Заменить отбойники + пыльники задних амортизаторов

Гофра выхлопной системы перетерта

Отколот кусок шкива кондиционера

Кондиционер не работает

Сечёт глушитель

Компрессия 12,6/12,6/11,6/11,6
