

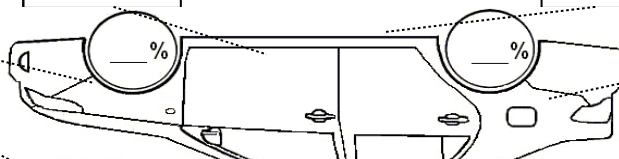
ЛИСТ ОЦЕНКИ И ОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ

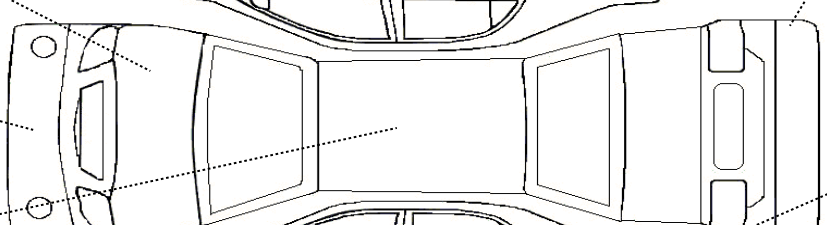
	№	ТВ0001710	Дата	22.06.2022
1. ДАННЫЕ ОБ АВТОМОБИЛЕ	№ VIN	WF0MXXGCDM5C29598		
Кол-во владельцев	3	Тип и объём двигателя		1,8 (125 л.с.)
Марка автомобиля	Ford	Трансмиссия		Механика
Модель	C-Max	Тип кузова		Универсал
Год выпуска	2005	Привод		2WD
Пробег	198 880	Цвет кузова (ПТС)		СЕРО-ГОЛУБОЙ
Количество ключей	1			

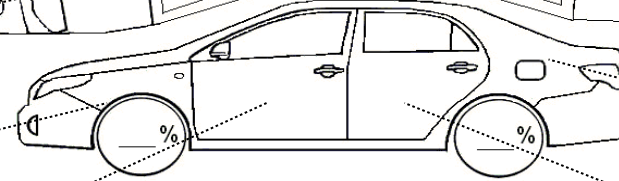
2. ВНЕШНИЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ

C1-Скол (полировка)	Ц1-царапина(полировка)	V1-вмятина(без повреждений ЛКП)	K-коррозия
C2-Скол (окраска)	Ц2-царапина(окраска)	V2-вмятина(ремонт+окраска)	Z-требуется замена

	D - коррозия	D - коррозия	D - коррозия
			350

КАПОТ			Задний бампер
- Скол (Окраска)			Z - требуется замена
50			

бампер			Багажник
требуется заме			
			740

КРЫША			
D - коррозия			
190			

	D - коррозия		
800	1 500	900	1 250

Комментарии

Заменить тормозную жидкость ¶ Заменить сцепление ¶ 5 передача туго включается, ¶ ДВС дымит, уровень масла на отметке МИН. (тр

Общее состояние ЛКП

Общее состояние протектора шин

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кондиционер				Нет
Климат-контроль				Нет
Сигнализация				Нет
Автозапуск				Нет
Система помощи при парковке				Нет
Диски: стальные	Нет	Литые	Нет	
Шины: летние	Нет	Зимние	Нет	

Дополнительно

1	3
2	4

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

1. ПТС оригинал	Нет	6. Доп. комплект резины/дисков	Нет	Нет
2. Сервисная книжка	Нет		Нет	
3. Руководство по эксплуатации	Нет		Нет	
4. Полный комплект ключей	Нет		Нет	
5. Запасное колесо	Нет			

5. РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ

Заменить тормозную жидкость

Заменить сцепление

5 передача туго включается,

ДВС дымит, уровень масла на отметке МИН.(требуется разборка и дефектовка ДВС)

Заменить правую тягу переднего СПУ

Заменить тяги заднего СПУ

Заменить сайлентблоки продольных рычагов задней подвески

Заменить короткие поперечные рычаги схождения

Сломан передний бампер

Посторонний шум в КПП - необходима разборка и дефектовка

Не горит лампа освещения г/н

Отсутствует зеркало заднего вида в салоне

Нет заглушки в бампер под буксировочную петлю

Следы корректировки пробега

ДВС№12203

Ошибка активная В1877, В1881 - неисправность цепи устройств натяжения передних ремней безопасности
